

Asennuskäsikirja

20001000, versio BA

Helmikuu 2015

Micro Motion® mallin 3500 lähetin (MVD) tai mallin 3300 laitteisto

Telineeseen asennettavan lähettimen asennusopas



Turvallisuus- ja hyväksyntätiedot

Tämä Micro Motion -tuote täyttää kaikki niihin sovellettavat eurooppalaiset direktiivit, kun ne asennetaan oikein tämän käsikirjan neuvojen ja ohjeiden mukaisesti. Katso EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta direktiivist, jotka koskevat tätä tuotetta. EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus, kaikki soveltuvat eurooppalaiset direktiivit sekä täydelliset ATEX-asennuspiirustukset ja -ohjeet ovat saatavissa Internetistä osoitteesta www.micromotion.com tai paikallisesta Micro Motionin tukipalvelusta.

Painelaitedirektiivin vaatimukset täytävistä laitteista on tietoa osoitteessa www.micromotion.com/documentation.

Katso vaarallisen ympäristön asennuksissa Euroopassa standardia EN 60079-14, jos maakohtaiset määräykset eivät sovellu.

Muita tietoja

Täydet tuotetiedot löytyvät tuoteselosteesta. Vianetsintään liittyvä tieto löytyy lähettimen konfigurointioppaasta. Tuoteselosteet ja käyttöoppaat löytyvät Micro Motionin verkkosivulta osoitteesta www.micromotion.com/documentation.

Palautuskäytäntö

Laitteita palautettaessa on noudatettava Micro Motionin menettelyjä. Nämä menettelyt varmistavat sen, että täytetään kuljetuspalvelun hoitajan vaatimukset, ja ne auttavat luomaan turvallisen työskentely-ympäristön Micro Motionin työntekijöille. Jos Micro Motionin menettelyjä ei noudateta, laitetta ei oteta vastaan.

Palautusmenettelyjä ja -lomakkeita koskeva tieto saa verkkotuestamme osoitteesta www.micromotion.com tai soittamalla Micro Motionin asiakaspalveluun.

Micro Motionin asiakaspalvelu

Sähköposti:

- Koko maailma: flow.support@emerson.com
- Aasian ja Tyynenmeren alue: APflow.support@emerson.com

Puhelin:

Pohjois- ja Etelä-Amerikka		Eurooppa ja Lähi-itä		Aasia ja Tyynenmeren alue	
Yhdysvallat	800-522-6277	Iso-Britannia	0870 240 1978	Australia	800 158 727
Kanada	+1 303-527-5200	Alankomaat	+31 (0) 704 136 666	Uusi-Seelanti	099 128 804
Meksiko	+41 (0) 41 7686 111	Ranska	0800917901	Intia	800 440 1468
Argentiina	+54 11 4837 7000	Saksa	0800 182 5347	Pakistan	888 550 2682
Brasilia	+55 15 3413 8000	Italia	8008 77334	Kiina	+86 21 2892 9000
Venezuela	+58 26 1731 3446	Keski- ja itäosat	+41 (0) 41 7686 111	Japani	+81 3 5769 6803
		Venäjä/CIS	+7 495 981 9811	Etelä-Korea	+82 2 3438 4600
		Egypti	0800 000 0015	Singapore	+65 6 777 8211
		Oman	800 70101	Thaimaa	001 800 441 6426
		Qatar	431 0044	Malesia	800 814 008
		Kuwait	663 299 01		
		Etelä-Afrikka	800 991 390		
		Saudi-Arabia	800 844 9564		
		UAE	800 0444 0684		

Sisällysluettelo

Luku 1	Suunnittelu	5
1.1	Asennussarja.....	5
1.2	Asennuspaikan valinta	6
1.3	Kaapelien pituudet.....	7
1.4	Ohjauskiskojen ja johtoliitinten asennus	9
1.5	Mallin 3500 tai 3300 asennus telineeseen	10
Luku 2	Kiinnitys.....	11
2.1	Anturielektroniikan kiinnittäminen	11
Luku 3	Kytkentä	13
3.1	Tulo- ja lähtöjohtojen kytkentä	13
3.2	Mallin 3500 liittäminen anturiin	13
3.3	Anturielektroniikan kytkentä erillisen anturisarjan anturiin	19
3.4	Syöttöjännitteen johtojen kytkentä	21

1 Suunnittelu

Asennusohjeissa annetaan ohjeet Micro Motion® -mallin 3300 tai 3500 MVD-laitteiston asentamiseksi 486,2 mm:n (19 in.) telineeseen.

Lisätietoja luonnostaan vaarallomista sovelluksista saat Micro Motionin hyväksyntäasiakirjoista.

Täydelliset konfigurointia, ylläpitoa, huoltoa ja korjauksia koskevat ohjeet ovat lähettimen mukana toimitetussa ohjekirjassa.

VAROITUS!

Vääärä asennus varallisessa ympäristössä saattaa aiheuttaa räjähdyksen.

Lisätietoja vaarallisista sovelluksista saat asianmukaisista Micro Motionin hyväksyntäasiakirjoista, jotka toimitetaan mittarin kanssa tai jotka ovat saatavissa Micro Motionin verkkosivulta.

VAROITUS!

Vaarallinen jännite voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

Asennä lähetin ja liitä kaikki johdot ennen virran kytkemistä.

HUOMIO!

Vääärä asennus voi aiheuttaa mittausvirheen tai mittarin vaurioitumisen.

Noudata kaikkia ohjeita.

1.1

Asennussarja

Telineeseen asentamista varten mallin 3300 tai 3500 asennussarja sisältää seuraavat osat:

- Yksi DIN 41612/IEC 60603-2 typpin D liitin tulo-/lähtöjohdolle joko juotoskytkimillä (vain malli 3300) tai ruuviliittimillä
- (Vain malli 3500) Yksi DIN 41612/IEC 60603-2 kytketty typpin D liitin anturin johtojen liittämiseksi ruuviliittimillä
- Yksi plug-in-liitin jännitteensyöttöjohdolle
- Neljä mallin 3300 tai kuusi mallin 3500 uraruuvia, kokoa M2,5x8, johtoliitinten kiinnittämiseksi telineeseen

1.2

Asennuspaikan valinta

Sijoita lähetin tässä kappaleessa esitettyjen vaatimusten mukaan.

1.2.1


Ympäristövaatimukset

Lähetin tulee asentaa paikkaan, jonka lämpötila on vähintään -20 ja enintään $+60^{\circ}\text{C}$ (-4 ja $+140^{\circ}\text{F}$).

Useita sovellusalustoja asennettaessa telineiden väliin on jätettävä ainakin 1 U (1 HE) väli riittävän tuuletuksen varmistamiseksi. Katso [Kuva 1-1](#).

Kuva1-1 Tilavaatimukset riittävän tuuletuksen varmistamiseksi

1 U = 1 HE = 44,5 mm (1.750 in.)

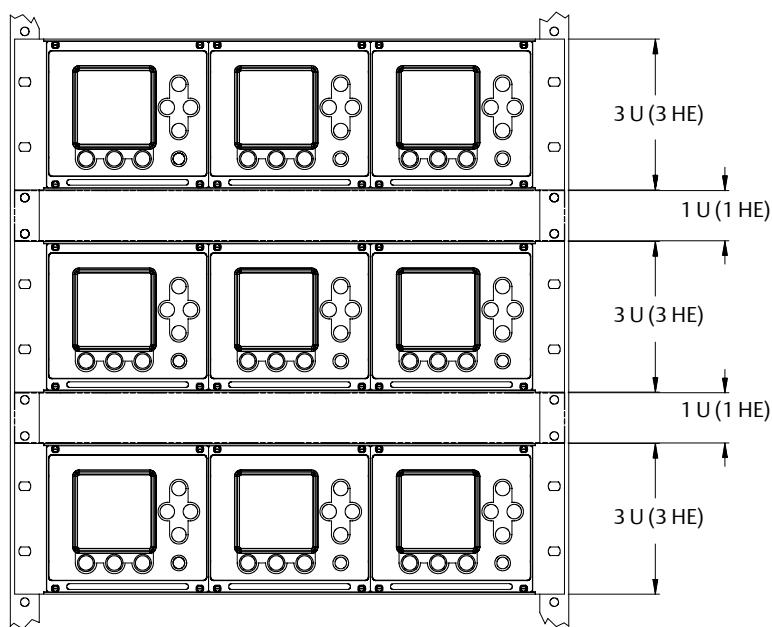

1.2.2

Mitat


Mallin 3300 ja 3500 mitat ovat seuraavat. Katso [Kuva 1-2](#).

- Korkeus: 128 mm (3 U tai 3 HE)
- Leveys: 142 mm (28 HP tai 28 TE)
- Syvyys: 160 mm

Malli 3300 tai 3500 on 486,2 mm:n (19 in.) telineen DIN-standardin EN 60297-3-101 (IEC 60297-3-101) mukainen. Telineeseen mahtuu enintään kolme koteloa. Katso [Kuva 1-1](#).

Kuva1-2 Mitat telinekiinnitystä varten

1 U = 1 HE = 44,5 mm (1.750 in.)
1 HP = 1 TE = 5,1 mm (0.200 in.)

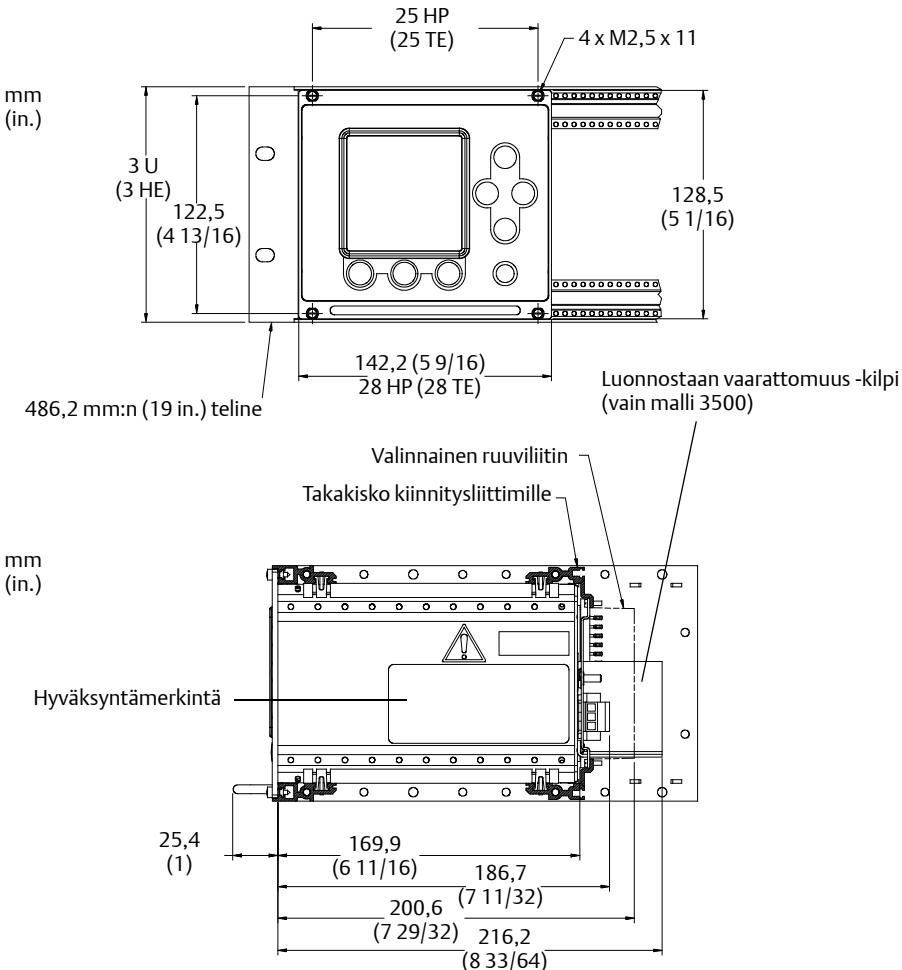



1.3

Kaapelien pituudet

Kaapelin enimmäispituus anturilta mallin 3500 lähettimelle riippuu asennus- ja kaapeliteypistä.

Aseennustyyppi	Kaapelin enimmäispituus
4-erillislähetin	Kuva 1-3 ja Taulukko 1-1 4-johtimisen kaapelin enimmäispituudelle
Eriillinen anturielektroniikka ja erillinen lähetin	Kuva 1-4 ja Taulukko 1-1 4-johtimisen ja 9-johtimisen kaapelin enimmäispituudelle

Jos asennat mallin 3300 sovelluksia oheislaitteina yhdessä lähettimen kanssa, lähetimen pulssilähdön kaapelin enimmäispituus mallin 3300 pulssituloon 150 metriä (500 ft).

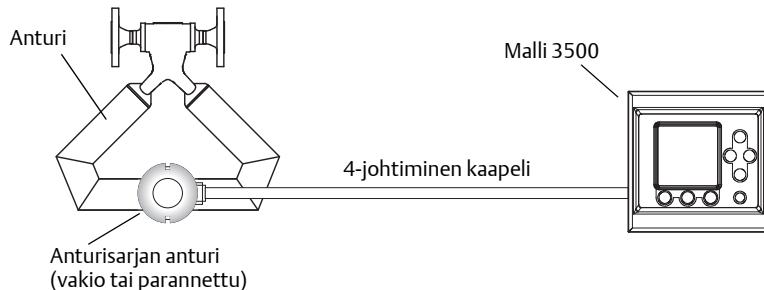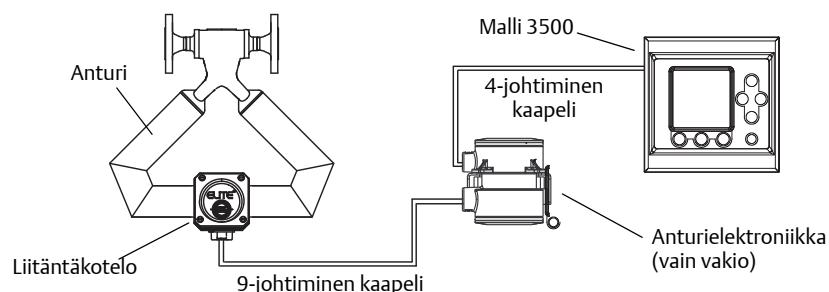Kuva1-3 4-johtimiset erilliset lähettimet**Kuva1-4 Erillinen anturielektronikka ja erillinen lähetin****Taulukko1-1 Anturin ja lähetimen välisen kaapelin enimmäispituus**

Kaapelityyppi	Johtimen koko	Enimmäispituus
Micro Motionin 4-johtiminen kaapeli	Ei koske täitä	<ul style="list-style-type: none"> • 300 m (1000 ft) ilman Ex-hyväksyntää • 150 m (500 ft) IIC-luokan antureiden kanssa • 300 m (1000 ft) IIB-luokan antureiden kanssa
Micro Motionin 9-johtiminen kaapeli	Ei koske täitä	20 m (60 ft)
Tilaajan hankkima 4-johtiminen kaapeli	VDC 0,35 mm ² (22 AWG)	90 m (300 ft)
	VDC 0,5 mm ² (20 AWG)	150 m (500 ft)
	VDC 0,8 mm ² (18 AWG)	300 m (1000 ft)
	RS-485 0,35 mm ² (22 AWG) tai suurempi	300 m (1000 ft)

1.4 Ohjauskiskojen ja johtoliitinten asennus

1.4.1 Ohjauskiskot

Ohjauskiskojen ja johtoliitinten sijainnit, ks. [Kuva 1-5](#). Ohjauskiskojen keskikohtien täytyy olla 27 HP (27 TE) erillään, esimerkiksi 1 HP (TE) ja 28 HP (TE).


1.4.2 Johtoliittimet

Sovellusalusta toimitetaan seuraavien osien kanssa:

Mallityyppi	Osa
Malli 3300	<ul style="list-style-type: none">• Juotosliitin tai ruuviliitin tulo-/lähtöjohdoille• Plug-in-liitin jännitteensyöttöjohdolle
Malli 3500	<ul style="list-style-type: none">• Ruuviliitin tulo-/lähtöjohdoille• Ruuviliitin anturijohdoille• Plug-in-liitin jännitteensyöttöjohdolle

1. Kiinnitä johtoliittimet telineen taakse toimitetuilla M2, 5x8 -ruuveilla. Aloita telineen etuosasta.
 - Mallissa 3500 on kuusi M2,5 x 8 ruuvia ja kolme liitintä.
 - Mallissa 3300 on neljä M2,5x8 ruuvia
2. Käytä ohjauskiskojen keskikohtia kiinnekohtana, katso [Kuva 1-5](#). Ohjainkiskojen välin tulee olla 27 TE (27 HP); esimerkiksi 1 TE (1 HP) ja 28 TE (28 HP)
3. Asenna tulo-/lähtöjohtoliitin 4 HP:n (4 TE) pähän naapuriyksiköstä tai telineen reunasta.
4. (Vain malli 3500) Asenna kytetty tulo-/lähtöjohtoliitin 16 HP:n (16 TE) pähän naapuriyksiköstä tai telineen reunasta.
5. Asenna jännitteensyötöliitin 25 HP:n (25 TE) pähän naapuriyksiköstä tai telineen reunasta.

Kuva1-5 Ohjainkiskojen ja johtoliitinten asennus

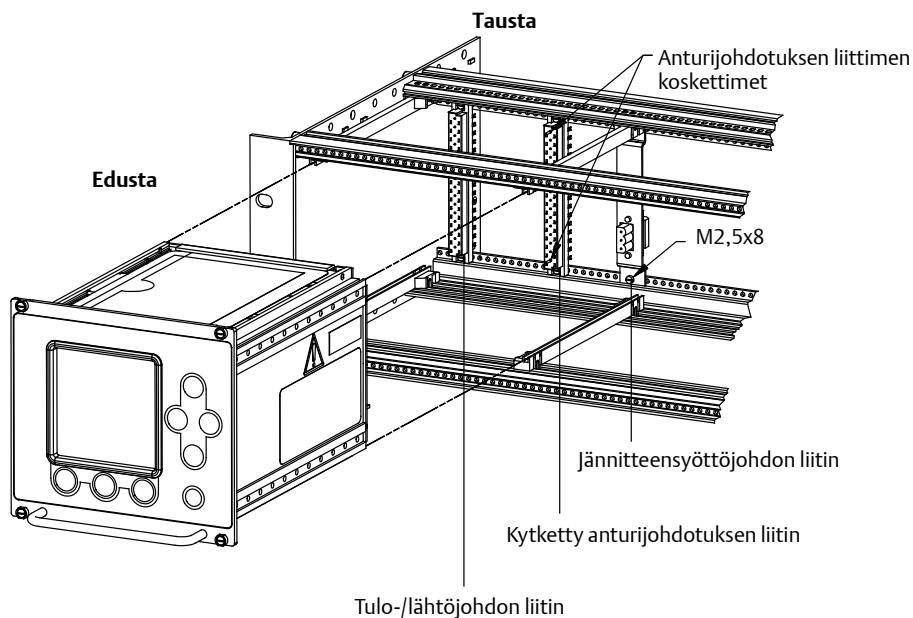

1.5

Mallin 3500 tai 3300 asennus telineeseen

1. Kohdista malli 3500 tai 3300 ohjainkiskojen kanssa.
2. Liu'uta malli 3500 tai 3300 telineeseen.
Varmista, että takapaneelin tapit osuvat johtoliittimiin.
3. Kiinnitä mallin 3500 tai 3300 etupaneeli ohjainkiskoihin kiristämällä toimitetut ruuvit.


2 Kiinnitys

2.1 Anturielektroniikan kiinnittäminen

Noudata tämän osion ohjeita vain jos asennat erillisen lähettimen käytämällä erillisen anturisarjan anturia tai parannettua anturia. Katso [Kuva 1-4](#). Jos käytät 4-johtimista etäasennusta, siirry kohtaan [Osa 3.1](#).

[Kuva 2-1](#) on erillisen anturisarjan anturi ja kiinnitysteline. Kiinnitä anturielektroniikka kiinnitystelineen sopivaan sijaintiin, joka täyttää kohdassa [Osa 1.2](#) esitetyt kaapelin pitusvaatimukset.

Kuva2-1Erillisen anturielektroniikan komponentit

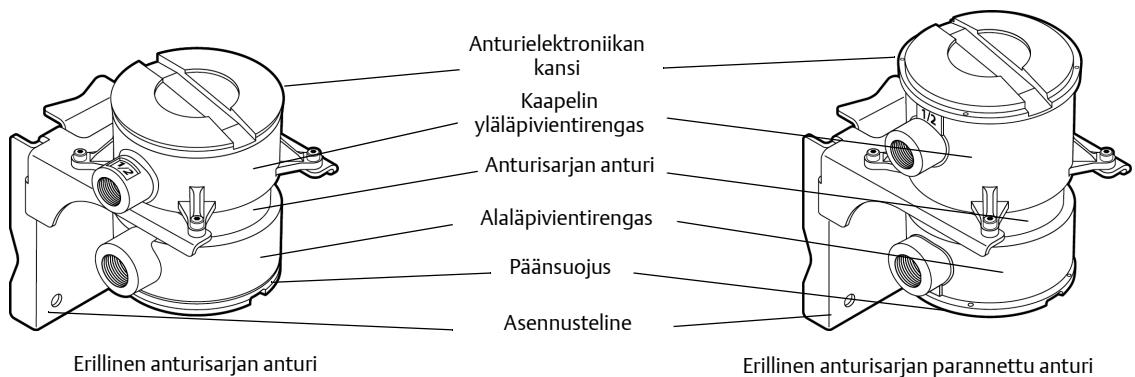

3 Kytkentä

3.1 Tulo- ja lähtöjohtojen kytkentä


Kiinnitä tulo- ja lähtöjohto sopivan johtoliittimen, joka on viimeinen liitin oikealla. Katso lisätietoja kohdasta [Taulukko 3-1](#) ja yläpaneelissa olevasta kortista (ks. [Kuva 3-1](#)).

- Käytä 0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG) parisuojattua kaapelia.
- Kytke suojet maahan vain yhdessä kohdassa.

Taulukko3-1 Tulo-/lähtöjohdon liittimet

Liitinnumerot		Sijainti
c 2 +	a 2 -	Ensisijainen 4–20 mA:n lähtö / HART
c 4 +	a 4 -	Toissijainen 4–20 mA:n lähtö
c 6 +	a 6 -	Pulssitulo
c 8 +	a 8 -	Erillistulo 1
c 10 +	a 10 -	Erillistulo 2
c 12 +	a 12 -	Pulssilähtö
c 14 +	a 14 -	Erillislähtö 1
c 16 +	a 16 -	Erillislähtö 2
c 18 +	a 18 -	Erillislähtö 3
c 32 (B-linja)	a 32 (A-linja)	RS-485 lähtö

Kuva3-1 Tulo-/lähtöjohdon liitinten kortti

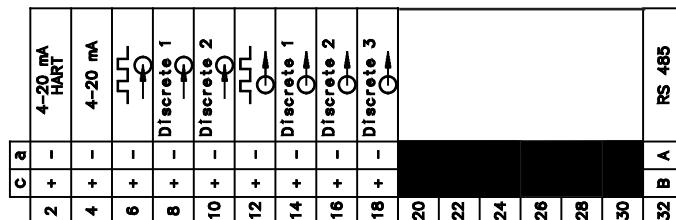

3.2 Mallin 3500 liittäminen anturiin

Jos asennat mallin 3300 sovelluksia oheislitteinä, tästä vaihetta ei tarvita.
Siirry kohtaan [Osa 3.4](#).

Jos asennat mallin 3500 lähettimen Micro Motion -anturiin, noudata seuraavia ohjeita.

3.2.1 Asennusvaihtoehdot

Anturikytkennät riippuvat asennusconfiguroinneista:

- 4-erillinen anturi (vaatii 4-johtimisen kaapelin; katso [Kuva 1-3 ja Kytkentäohjeet 4-johtimiselle erillisasennukselle](#))
- Erillinen anturielektroniikka ja erillinen lähetin (vaatii sekä 4-johtimisen ja 9-johtimisen kaapelin; katso [Kuva 1-4 ja Erillisen anturielektroniikan ja erillisen lähettimen johdotusohje](#))

3.2.2 Kytkentäohjeet 4-johtimiselle erillisasennukselle

1. Valmistele kaapeli anturin käsikirjassa kuvatulla tavalla.
2. Kytke kaapeli anturisarjan anturian anturin käsikirjassa kuvatulla tavalla.
3. Kaapelin kytkeminen lähettimeen:
 - a. Tunnista 4-johtimisen kaapelin eri johtimet.

Käytä Micro Motionin toimittamaa 4-johtimista kaapelia. Tässä kaapelissa on pari 0,75 mm:n² (18 AWG) johtoja (punainen ja musta) VDC-liitännälle, ja pari 0,35 mm:n² (22 AWG) johtoja (vihreä ja valkoinen) RS-485 liitännälle.

- b. Kytke neljä anturielektroniikasta tulevaa johdinta asianmukaisiin lähettimen napoihin.

Katso [Taulukko 3-2](#) ja [Kuva 3-2](#) (vakio anturisarjan anturi) tai [Kuva 3-3](#) (parannettu anturisarjan anturi).


- Älä jätä paljaita johtoja esille.
- Älä maadoita lähettimen suojusta, punosta tai suoajohdinta.

Taulukko3-2 Lähettimen liittimet 4-johtimiselle kaapelille


Liitin	Johtimen väri ⁽¹⁾	Toiminto
c 4 +	Punainen	VDC+
a 4	Musta	VDC-
c 6	Valkoinen	RS-485A
a 6	Vihreä	RS-485B

(1) Johtimen värit koskevat vain Micro Motionin toimittamia 4-johtimisia kaapeleita.

Kuva3-2 4-kaapeli mallin 3500 vakioanturisarjan ja erillisanturisarjan anturiin

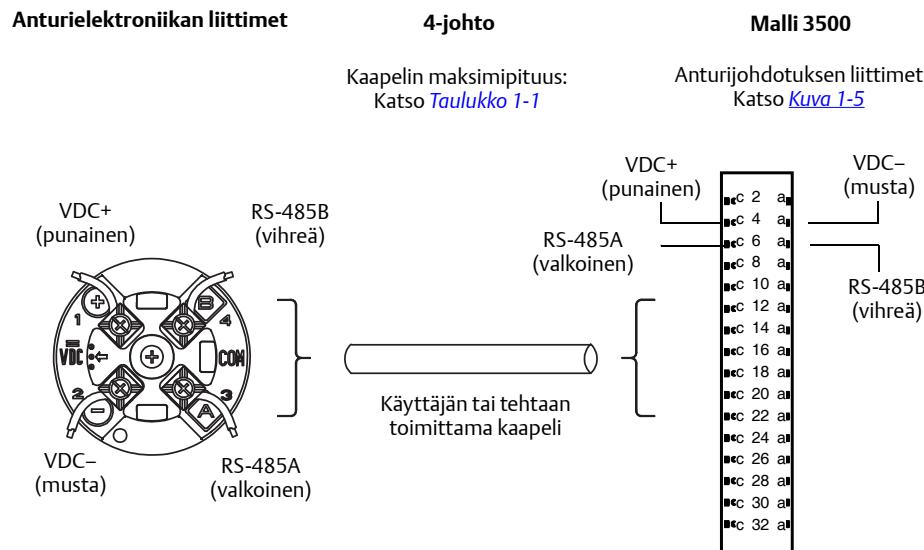

Kuva3-3 4-kaapeli mallin 3500 vakioanturisarjan parannettuun ja erillisanturisarjan parannettuun anturiin

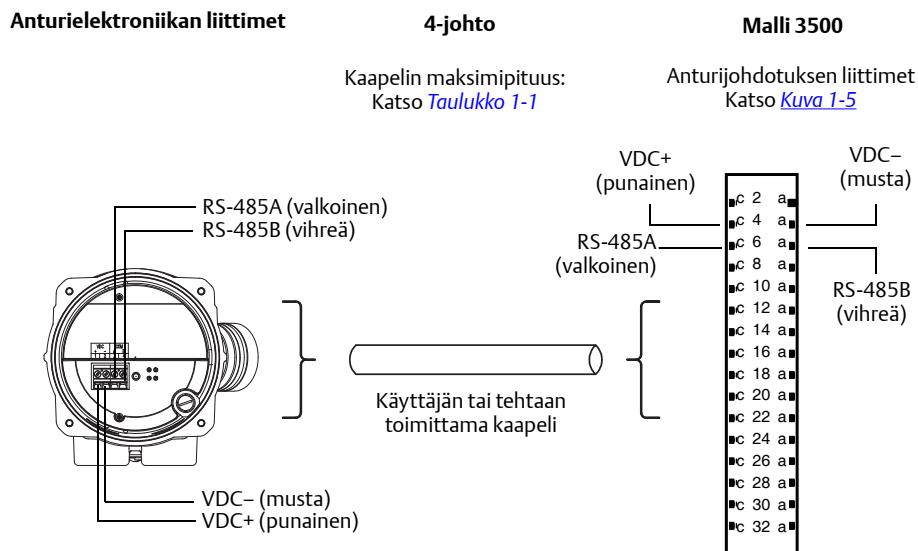

3.2.3

Erillisen anturielektroniikan ja erillisen lähettimen johdotusohje

Toimenpiteessä on kaksi vaihetta:

- Erillisen anturielektroniikan kytkentä anturiin
- Anturielektroniikan kytkentä erillisen anturisarjan anturiin

Erillisen anturielektroniikan kytkentä anturiin:

1. Suojaa johto yhdellä seuraavista menetelmistä.

Asennustapa	Menettely
Suojaamaton johdotus jatkuvassa metallisessa asennusputkessa mahdollistaa suojaksen täydellisen päättämisen sisällä olevalle johdolle	Siirry kohtaan Vaihe 8
Tilaajan hankkima läpivientiholkki suojattuun tai armeerattuun kaapeliin, päättää kaapelin suojaus läpivientiholkkiin. Päättää sekä armeerattu punos että suojaajohtimet kaapelin läpivientiholkkiin	Siirry kohtaan Vaihe 8
Micro Motionin toimittama läpivientiholkki anturielektroniikan koteloon	Siirry kohtaan Vaihe 2


2. Tee yksi seuraavista:

- Jos käytät suojattua kaapelia, valmistele kaapeli ja sovita suojattu kutistesukka kohdassa Vaihe 6 kuvatulla tavalla. Suojattu lämpökutiste antaa suojaksen, joka sopii käytettäväksi läpivientiholkissa käytettäessä kaapelia, jonka suojaus käsittää foliokalvon mutta ei punosta. Siirry kohtaan Vaihe 3.
- Jos käytät armeerattua kaapelia, valmistele kaapeli kohdassa Vaihe 6, mutta älä sovita kutistesukkaa – jätä vaiheet 6d, e, f ja g pois. Siirry kohtaan Vaihe 3.

3. Tunnista komponentit: [Kuva 2-1](#).

4. Irrota anturielektroniikan kanssi.

5. Siirrä holkin mutteri ja kiristys säke kaapelin päälle. Katso [Kuva 3-4](#).

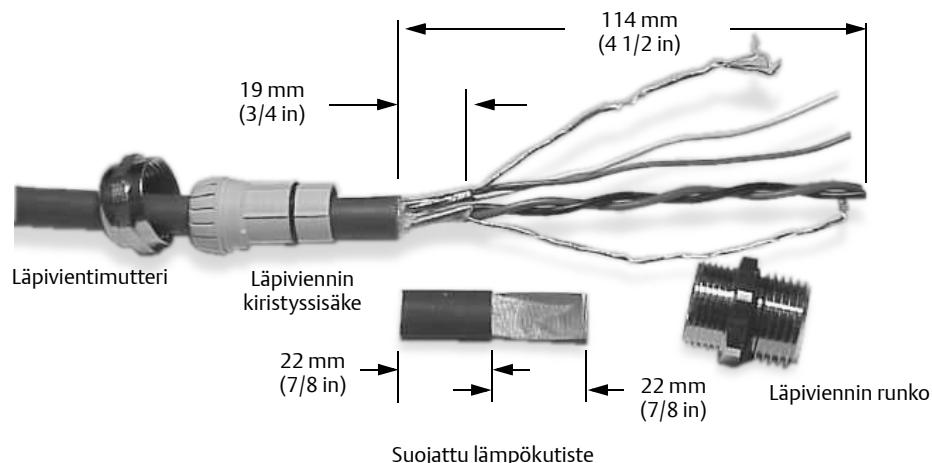Kuva3-4 Holkin mutteri ja kiristyssäke


-
6. Valmistele suojattu kaapeli anturielektroniikan koteloon kytkentää varten seuraavasti (jos kyseessä on armeerattu kaapeli, ohita vaiheet, d, e ja f, g).
 - a. Kuori pois 114 mm (4 1/2") kaapelin vaippaa.
 - b. Poista kaapelin vaipan sisällä oleva kirkas kääre ja poista täytemateriaali johtimien välistä.
 - c. Poista eristettyjen johtimien ympärillä oleva kalvosuojuus jättäen 19 mm (3/4") kalvoa tai punosta ja suojaohtimia näkyviin, ja erota johtimet toisistaan.
 - d. Kierrä suojauskuksen suojaohtimet kahdesti ympäri paljastetun kalvon. Katkaise pois ylimääräinen johdinosa.

Kuva3-5 Suojaohtimet on kierretty kaksi kertaa paljastetun suojakalvon ympärille



-
- e. Asenna suojattu lämpökutiste paljastettujen suojaohtimien päälle. Putken tulisi peittää suojaohtimet kokonaan.
 - f. Polttamatta kaapelia lämmittää lämpökutistetta n. 120 °C:n (250 °F) lämmöllä, jolloin se kutistuu. Katso [Kuva 3-6](#).

Kuva3-6 Suojattu lämpökutiste peittää paljastuneet suojaohimet kokonaan



-
- g. Asenna läpiviennin kiristyssäke niin, että sen sisäpää on lämpökutisteen tasalla.
 - h. Taita kangassuojus tai punos ja suojaohimet kiristyssäkkeen päälle ja noin 3 mm (1/8") O-renkaan ohi. Katso [Kuva 3-7](#).

Kuva3-7 Taitettu kangassuojus

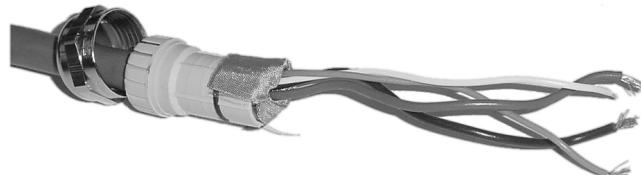


-
- i. Asenna holkin runko anturielektroniikan kotelon kaapeliläpivientiin. Katso [Kuva 3-8](#).

Kuva3-8 Holkin rungon asennus



-
7. Vedä johdot holkin rungon läpi ja kokoa läpivientiholkki kiristämällä holkin mutteri.
 8. Tunnista 4-johtimisen kaapelin eri johtimet.
Käytä Micro Motionin toimittamaa 4-johtimista kaapelia. Tässä kaapelissa on pari 0,75 mm:n² (18 AWG) johtoja (punainen ja musta) VDC-liitännälle, ja pari 0,35 mm:n² (22 AWG) johtoja (vihreä ja valkoinen) RS-485 liitännälle.
 9. Liitä neljä johdinta anturielektroniikan numeroituihin liitätäruuveihin [Kuva 3-9](#).

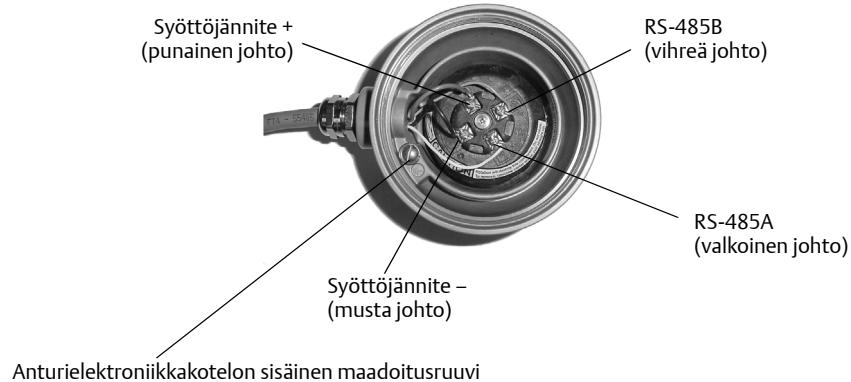Kuva3-9 Kytke neljä johtoa numeroituihin liitääntäruuveihin


10. Kytke anturielektroniikan kotelon sisäinen maadoitusruuvi, jos maadoitus tarvitaan. Maadoitus tarvitaan, jos anturielektronikkaa ei voida maadoittaa anturiputken kautta, ja paikalliset säännökset vaativat sisäistä maadoitusta. Älä kytke suojaksen suojaajohtimia tähän liittimeen.
11. Asenna anturielektroniikan kansi uudelleen ja kiristä se.

⚠ VAROITUS!

Älä väänä anturielektronikkaa, koska se vaurioittaa anturin.

12. Liitä kaapeli lähettimeen liittämällä anturielektroniikan neljä johdinta lähetimen asianmukaisiin liittimiin.
Katso [Taulukko 3-2](#) ja [Kuva 3-2](#).
 - Älä jätä paljaita johtoja esille.
 - Älä maadoita lähetimen suojusta, punosta tai suojaajohdinta.

3.3 Anturielektroniikan kytkentä erillisen anturisarjan anturiin


⚠ HUOMIO!

Jos suojaajoimet pääsevät koskettamaan anturin kytkentäkoteloa, mittari voi antaa virheellisiä tuloksia.

1. Katso Micro Motionin 9-Virtausmittarin johtojen valmistelu- ja asennusoppaasta lisätietoja kaapelien valmistelusta ja suojauksesta:
 - Noudata anturipäässä kaapeliaityyppikohtaisia ohjeita.
 - Noudata anturielektroniikan päässä MVD-lähetintä ja käyttämääsi kaapeliaityyppiä koskevia ohjeita.

2. Johtimien liittämisestä löydät tarkempia tietoja Micro Motionin 9-johtimisen virtausmittarikaapelin valmistelu- ja asennusoppaasta ja noudata MVD-lähettimellä varustetun anturin käyttöohjeita. Lisätietoja johtimien kytkemisestä anturisarjan anturian annetaan seuraavassa:
 - a. Tunnista [Kuva 2-1](#) komponentit.
 - b. Irrota anturielektronikan päänsuojuksen.
 - c. Työnnä 9-johtiminen kaapeli suojaputken aukon läpi.
 - d. Liitä johdot anturielektronikan mukana toimitettuihin pistokkeisiin.
 - e. Työnnä pistokkeet alaläpivientirenkaan sisällä oleviin liittimiin. Katso [Kuva 3-10](#).

Kuva3-10 9-anturin ja anturielektronikan välinen johto

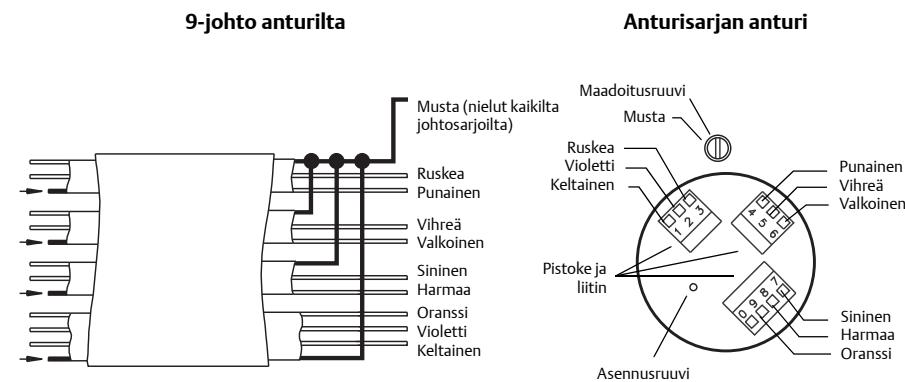

3. Maadoita kaapeli.

Kaapelityyppi	Menettely
Vaipallinen kaapeli	Maadoita suojohtimet (musta johto) vain anturielektronikan päässä liittämällä se alempaan läpivientirenkaan sisällä olevaan maadoitusrenkaaseen. Älä maadoita anturielektronikan maadoitusruuviin. Älä maadoita kaapelia anturin kytkentäkoteloon.
Suojattu tai armeerattu kaapeli	Maadoita suojohtimet (musta johto) vain anturielektronikan päässä liittämällä se alempaan läpivientirenkaan sisällä olevaan maadoitusrenkaaseen. Älä maadoita anturielektronikan maadoitusruuviin. Älä maadoita kaapelia anturin kytkentäkoteloon. Maadoita punoskaapeli molemmissa pääissä päättämällä se kaapeliholkin sisälle.

4. Varmista tiivisteiden kunto, rasvaa kaikki O-renkaat, sulje anturielektronikan liitintäkoteloa ja päänsuojuksen ja kiristä kaikki ruuvit.

HUOMAUTUS!

Varmista mittausvirheiden välttämiseksi, että johdot eivät ole puristuksissa kun kotelo suljetaan.

3.4

Syöttöjännitteen johtojen kytkentä


⚠ HUOMAUTUS!

- Älä kytke syöttöjännitteen johtoja samaan kaapelitarjottimeen tulo-/lähöjohtojen kanssa mitta- ja laitevirheiden välttämiseksi.
- Katkaise syöttöjännite ennen asennusalustan asentamista.
- Varmista että syöttöjännite vastaa syöttöjännitteen terminaalissa ilmoitettua jännitelukemaa. Katso [Kuva 3-11](#).

Kytke malli 3300 tai 3500 syöttöjännitteeseen seuraavasti:

1. Käytä $0,75 - 2,5 \text{ mm}^2$ (18 - 14 AWG) kaapelia.
2. Maadoita lähetin seuraavasti:
 - Liitä maadoitusjohto keskiterminaaliin.
 - Liitä syöttöjännitteen maadoitus suoraan maadoitukseen.
 - Pidä kaikki maadoitusjohdot mahdollisimman lyhyinä.
 - Varmista että kaikissa maadoitusjohdoissa on olle 1 ohmin impedanssi.
3. Liitä johdot ylempään ja alempaan terminaaliin.
4. (Valinnainen). Asenna käyttäjän hankkima kytkin syöttöjännitteen johtoon. Euroopassa, asenna kytkin lähelle mallia 3300 tai 3500 alhaisen jännitteen direktiivin 2006/95/EC täyttämiseksi. Katso lisätietoja standardin EN 61010-1:2010 kohdasta 5.4.3.d.

Kuva3-11 Jännitteensyötön johdotuksen navat

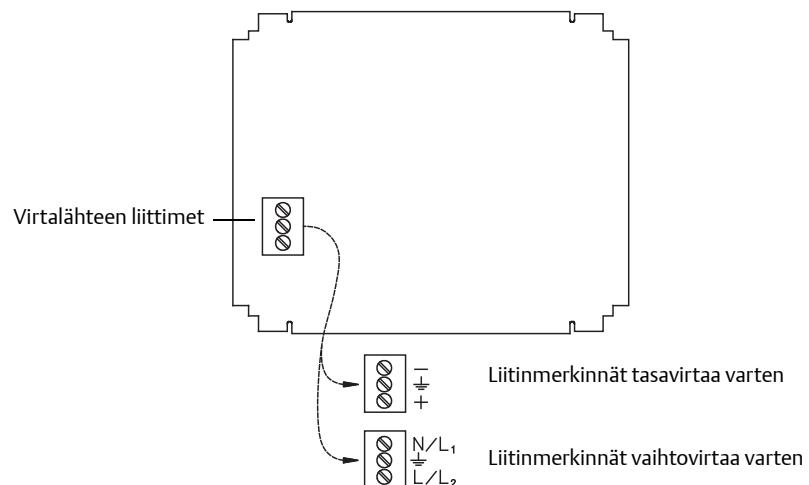



20001000
Versio BA
2015

Micro Motion Inc. USA

Worldwide Headquarters
7070 Winchester Circle
Boulder, Colorado 80301, USA
Puh. +1 303 -527 -5200
Puh. +1 800 -522 -6277
Faksi +1 303 -530 -8459
www.micromotion.com

Emerson Process Management Oy

Finland
Pakkalankuja 6
FIN-01510 Vantaa
Puh. +358 (0) 20 1111 200
Faksi +358 (0) 20 1111 250
www.emersonprocess.fi/

Micro Motion Europe

Emerson Process Management
Neonstraat 1
6718 WX Ede
Alankomaat
Puh. +31 0 318 495 555
Faksi +31 0 318 495 556
www.micromotion.nl

Micro Motion Asia

Emerson Process Management
1 Pandan Crescent
Singapore, 128461
Singapore
Puh. +65 6777 -8211
Faksi +65 6770 -8003

Micro Motion United Kingdom

Emerson Process Management Limited
Horsfield Way
Bredbury Industrial Estate
Stockport SK6 2SU Iso-Britannia
Puh. +44 0870 240 1978
Faksi +44 0800 966 181

Micro Motion Japan

Emerson Process Management
1-2-5, -[]-Higashi Shinagawa
Shinagawa-ku
Tokio 140-0002 Japani
Puh. +81 3 5769 -6803
Faksi +81 3 5769 -6844

© 2015 Micro Motion, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Emersonin logo on Emerson Electric Co:n tavaramerkki ja palvelumerkki.
Micro Motion, ELITE, ProLink, MVD ja MVD Direct Connect ovat jonkin
Emerson Process Management -yhtymän yrityksen tavaramerkkejä.
Kaikki muut merkit ovat vastaavien omistajien tavaramerkkejä.

